

febiEXAKT



Support supérieur de jambe de force

A monter sur
Audi A3 / Sportback (Réf. OE 1KO 412 331 B)
Seat Altea, Toledo (Réf. OE 1KO 412 331B)
Skoda Octavia (Réf. OE 1KO 412 331B)
VW Caddy, Golf 5 / Plus, Touran (Réf. OE 1KO 412 331 B)



>> PROBLÈME:

Bruit et crissements provenant de l'essieu avant, même avec des pièces d'origine VW.

>> CAUSE:

Ces problèmes sont dus à une mauvaise fabrication et à l'utilisation de matériaux de qualité inférieure. En général, le composé caoutchouc/métal se dissout en raison d'une vulcanisation insuffisante. Cela entraîne un taux de défaillances élevé.


>> SOLUTION:

febi recommande d'utiliser le support supérieur de jambe de force febi 22500 (Réf. OE 1KO 412 331 B).

Le support supérieur de jambe de force febi se caractérise par l'utilisation de matériaux de haute qualité et une fabrication professionnelle. Les matériaux et la fabrication excèdent les exigences des constructeurs automobiles. Les supports supérieurs de jambe de force febi présentent également une très haute durabilité.

>> ATTENTION:

Le roulement du support supérieur de jambe de force febi (22498) doit également être remplacé !
 Le kit de réparation febi 22502 contient tous les composants devant être remplacés, le support supérieur de jambe de force (22500) et le roulement à billes (22498).

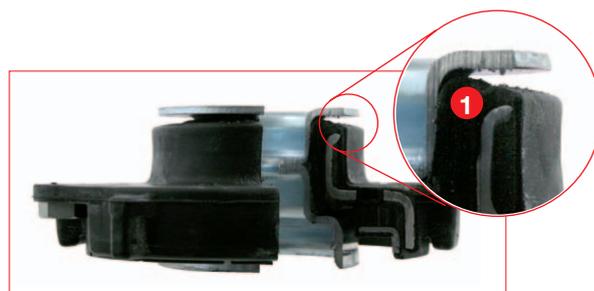

febi n° 22500
 Réf. OE 1KO 412331 B



**Kit de réparation
 febi n° 22502**